


Fallo del motor de las aletas de ventilación - E1000.04

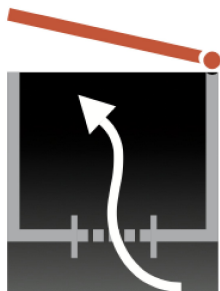

La alarma E1000.04 aparece en las estufas de pellets Rika cuando las compuertas de ventilación no están en la posición correcta.

Solución

1. Confirme el mensaje de error
2. Desconecte la alimentación eléctrica, introduzca la llave de vaso con mango y abra completamente las compuertas de ventilación; a continuación, ciérrelas manualmente
3. Restablezca el suministro eléctrico